

LS-8800 をご利用の皆様

## LS-8800 1000Hz ファーム リリースノート (Ver.1.01)

2016年 9月 30日

白山工業株式会社

この度、LS-8800 の 1000Hz ファームウェアがバージョンアップされました。今回のバージョンアップでは不具合修正を行っております。

### ■ 新ファームウェア構成

各ファームウェアのリビジョン

Firmware: 3153,      FPGA: 3120,      I/O: 3017,      Bootloader: 2998,

### ■ 修正事項

下記の不具合について修正を行いました。

○測定再開時の初回時刻校正が途中から進まなくなる不具合の修正

【発生 FW バージョン】 Ver1.00

【発生条件】シリアル番号 0885 ～1090 の LS-8800 にて Ver1.00 を使用した場合に不具合が発生します。

#### 【現象】

初回の時刻校正が途中から進まなくなり、画面表示も更新されなくなります。

この現象は、次の操作を行った時に発生します。

- ①電源を入れて測定を開始
- ②省電力機能が動作する前に測定を停止
- ③省電力機能が動作する前に測定を開始

※省電力機能：一定の時間が経過するとディスプレイと STATUS ランプなどが自動的に消灯します。

#### 【対応】

省電力機能が動作する前に測定の停止と開始を繰り返しても正常に時刻校正が終了するように修正しました。

以上